


KCK-402-TR 型开关状态综合指示仪

特 点

- ▲ 具有动态模拟指示
- ▲ 高压带电指示采用无源型设计

产品图片

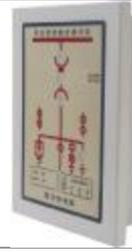

技术指标

- Ø 工作电源: AC/DC 220V
- Ø 功 耗: ≤10W
- Ø 工频耐压: 2 KV AC, 漏电流 0.5mA, 1 分钟
- Ø 绝缘电阻: ≥100MΩ, 500V DC
- Ø 冲击电压: 5KV (峰值), 1.2/50μS
- Ø 电磁干扰: 符合 IEC255-22 标准
- Ø 高频干扰: ≤0.2%RO, 1KV
- Ø 脉冲干扰: 符合 IEC255-22-1 标准
- Ø 电磁场辐射: 符合 IEC255-22-3 标准
- Ø 快速瞬变干扰: 符合 IEC255-22-4 标准
- Ø 工作环境: 温度: -25℃~+55℃
湿度: 5%~95%RH
- Ø 贮藏条件: 温度: -40℃~+85℃
湿度: 5%~95%RH

功能注释

- Ø 断路器状态指示 (无源触点输入):
合闸时, 合闸触点闭合, 红色垂直模拟条亮;
分闸时, 分闸触点闭合, 绿色斜侧模拟条亮。
- Ø 断路器位置指示 (无源触点输入):
工作位置触点闭合时, 红色垂直模拟条亮;
实验位置触点闭合时, 绿色水平模拟条亮。
- Ø 弹簧储能指示 (无源触点输入):
触点闭合, 红色弹簧符号亮, 表示已储能;
触电断开, 绿色弹簧符号亮, 表示未储能。
- Ø 接地闸刀位置指示 (无源触点输入)
触点闭合, 红色垂直模拟条亮, 表示接地刀合闸;
触点断开, 绿色斜侧模拟条亮, 表示接地刀断开。
- Ø 注: 失电状态下所有的发光指示均不亮, 以上接点信号均来自断路器的辅助接点, 接地刀可用行程开关触点。

Ø 高压带电指示部分:

将高压带电传感器的三相引线接入指示仪的对应接口, 可显示三相母线带电情况。

Ø 温度控制部分: 一路温度传感器、凝露度传感器;

当温度≤0℃时, 控制器启动加热器工作;

当温度≥10℃时, 控制器停止加热器工作。

当湿度≥93%RH 时, 控制器启动加热器工作;

当湿度≤83%RH 时, 控制器停止加热器工作。

尺 寸 图



外形尺寸: 145×210×28 开孔尺寸: 191×126

接 线 图



特殊产品接线以产品背面的接线为主